

MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 13/2009

FEJL PÅ TALON BÆREREM

1. Baggrund:
IPC har udsendt en bulletin på baggrund af en fejlfunktion på hovedskærmsbæreremmen på et Talonseletøj. Loopet, der låser 3-ringssystemet, gik løs i en åbning, sandsynligvis fordi loopet havde været for kort og derved var blevet belastet for meget.
2. Omfattet materiel:
Alle 3-ringssystemer.
3. a. Senest ved næste reserveompakning skal kontrolleres, at lukkeloopen på hovedskærmsbæreremmen flugter med webbingfolden på den mindste ring med en margin på højst +/- 2 mm.
b. Er dette ikke tilfældet, skal modifikation udføres af rigger inden næste spring.
4. Bemærkninger:
Bulletinen fra IPC findes på IPC's hjemmeside <http://www.fai.org/parachuting/node/1117> og er benævnt nr. 01/2009.

