

MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 23/2013

Cut-away-håndtag fra SUN PATH (obligatorisk – haster)

1. Baggrund:
Sun Path har den 8. februar 2013 udsendt en bulletin omkring eventuel forkert længde på wirerne på cut-away-håndtag.
2. Omfattet materiel:
Sun Path cut-away-håndtag produceret fra og med 1. januar 2009 til og med februar 2013.
 - a. Længden på cut-away-håndtagets wirer skal inspiceres i henhold til anvisningen i bulletinen.
 - b. Inspektionen skal foretages af en reservepakker/rigger/masterrigger.
 - Hvis håndtaget er i orden, foretages notat på seletøjets materielkort.
 - Hvis wirerne er for lange, skal de afkortes til korrekt længde som anvist i bulletinen, og notat om korrektionen foretages på materielkortet.
 - Hvis wirerne er for korte, skal håndtaget udskiftes. Erstatningshåndtag kan rekvireres hos Sun Path som anvist i bulletinen. Notat om udskiftningen foretages på materielkortet.
 - c. Inspektionen skal foretages inden næste spring.
4. Bemærkninger:
Bulletinen findes på hjemmesiden www.sunpath.com og har betegnelsen SPSB008.