

MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 28/2015

Seletøjsrygkryds på Vector-seletøj

1. Baggrund:
Uninsured United Parachute Technologies har udsendt en bulletin i anledning af, at zigzagsyningen på et seletøjsrygkryds gik op efter en meget hård åbning. Det resulterede i, at fæstningen af den største ring fra 3-ringssystemet i den ene side gik løs, og seletøjet blev deformeret.
2. Omfattet materiel:
Alle Vector 3 sport og Vector Student Edition (SE) seletøjer.
3. Handling:
 - a. Seletøjet skal inspiceres af en reservepakker eller højere materielstatus.
 - b. Inspektionen kan uden udpakning af reserveskærmen foretages ved at åbne beskyttelsesklappen over reservepinden og bæreremsklapperne. Herefter løsnes under reservebæreremmene, indtil man kan besigtige hovedselen, hvor den kommer ud under de øverste hjørner af reserveskærmens freebag. Zigzagsyningen inspiceres visuelt. Se bulletinen med anvisning.
 - c. Hvis syningen ikke er intakt, skal den repareres inden næste spring.
Se bulletinen med anvisning.
 - d. Inspektionen skal foretages af en reservepakker eller højere materielstatus.
 - e. Det skal på seletøjets materielkort noteres, at inspektion er foretaget.
4. Bemærkninger:
Bulletinen med nærmere vejledning findes på hjemmesiden
http://www.unitedparachutetechnologies.com/PDF/Support/Product%20Service%20Bulletins/PSB_20110523.pdf